

INSTRUKCJA MONTAŻU

FALISTE POKRYCIE DACHOWE ASA ONDUMA




FALISTE POKRYCIE DACHOWE ASA ONDUMA

Przed instalacją pokrycia ASA Onduma należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu.

Montaż pokrycia należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i technologiczną, obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami, instrukcją montażu oraz prawami fizyki.

Narzędzia potrzebne do instalacji na konstrukcji drewnianej

- materiał mocujący (wkręty z podkładką i zaślepką uszczelniającą do pokrycia Onduma)
- wiertarka, wkrętarka akumulatorowa
- szlifierka kątowna elektryczna
- kask ochronny, rękawice robocze
- obuwie antypoślizgowe
- marker permanentny
- poziomica, miarka zwijana

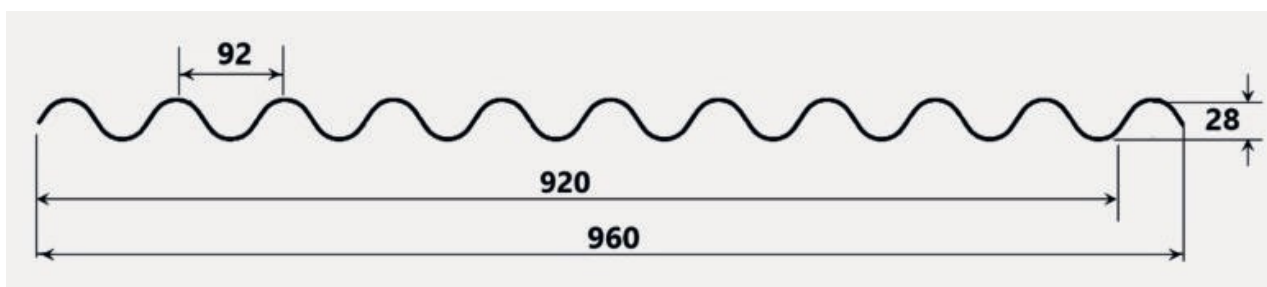


Płyty dachowe ASA Onduma są przeznaczone wyłącznie do stosowania na dachach skośnych. Nachylenie dachu musi wynosić min. 20°.

Płyty dachowe Onduma są zazwyczaj układane na konstrukcji drewnianej, przy czym rozstaw łąt dachowych (podpór, 60 × 40 mm) musi wynosić maks. 500 mm.



Płyty układają się z zakładem jednej fali (patrz rysunek).

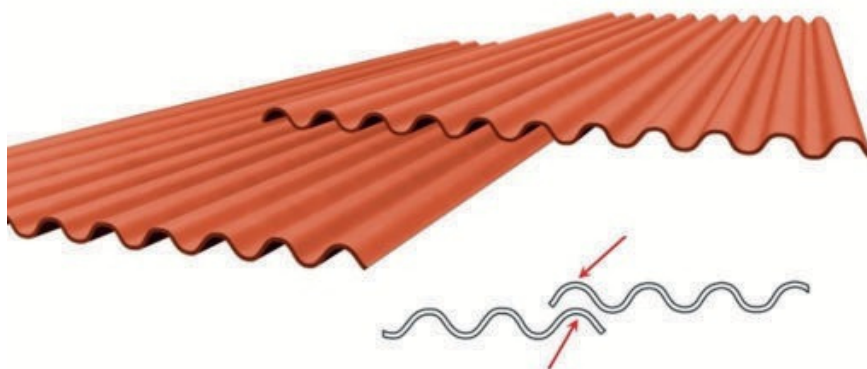


Pionowe zakładanie płyt (połączenie wzdłużne) musi wynosić co najmniej 150 mm. Zawsze należy upewnić się, że łąta znajduje się pośrodku pod zakładem (patrz ilustracja).



Na dolnej krawędzi (przy okapie) płyty Onduma mogą wystawać poza konstrukcję maksymalnie o 150 mm.




Podczas montażu postępuj zgodnie z kolejnością przedstawioną na rysunku. Można rozpocząć od prawej lub lewej strony, jednak zawsze należy zachować kolejność układania.

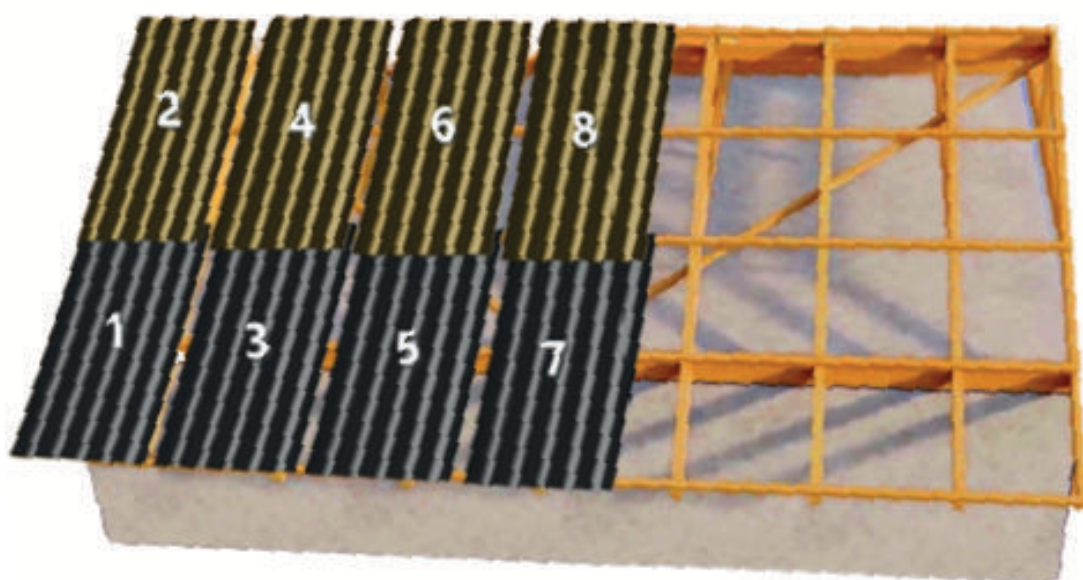


Mocowanie (rozmieszczenie wkrętów) należy wykonać zgodnie z rysunkiem.

Materiał mocujący dobieraj w zależności od rodzaju podłoża. Przy mocowaniu do podłoża drewnianego użyj wkrętów z podkładką do pokrycia Onduma (z zaślepką uszczelniającą). Zużycie wkrętów wynosi ok. 12 szt./m².

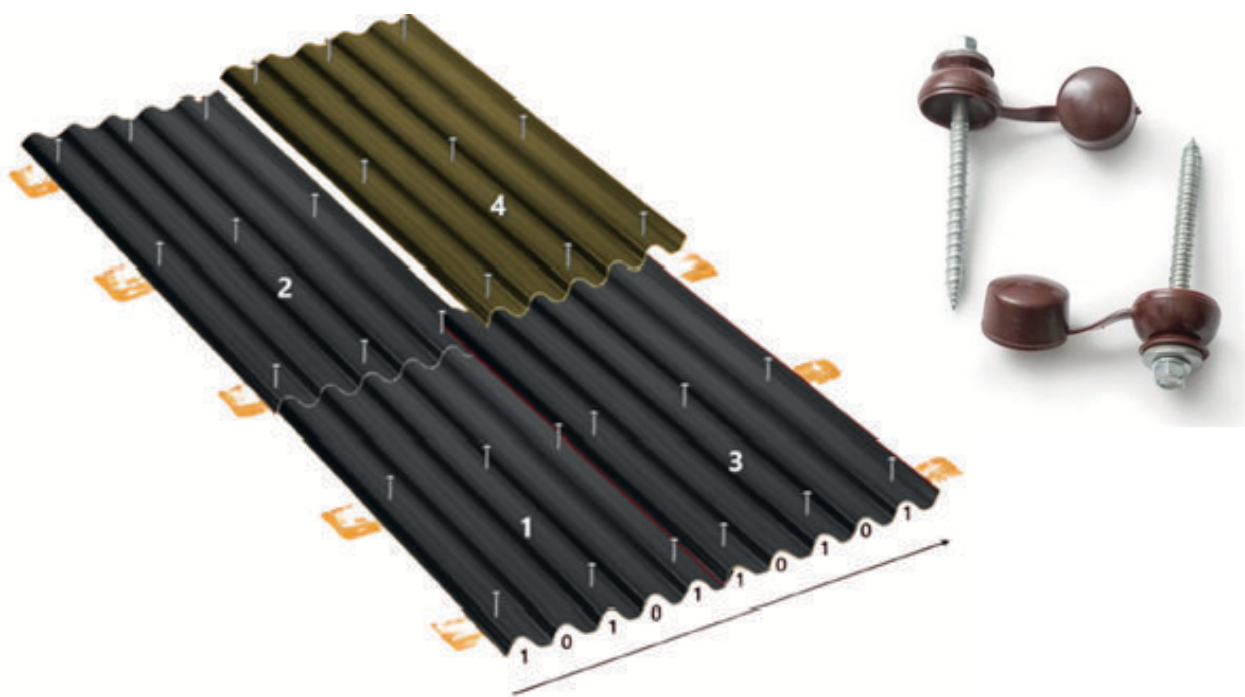

Wkręty mocujące należy stosować wyłącznie na szczycie fali. Stosowanie w innych częściach pokrycia jest niedopuszczalne. Nieprawidłowe zastosowanie wkrętów powoduje utratę gwarancji produktu.

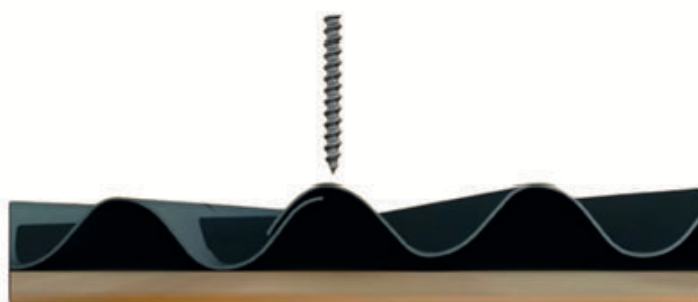

Otwory montażowe w płytach należy wcześniej nawiercić. Otwór powinien być o ok. 2–3 mm większy niż średnica wkrętu.

Do zakrycia kalenicy dachu służy gąsior Onduma. Do jego mocowania stosuje się wkręty z podkładką do pokrycia Onduma.